

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий ДС № 424 г. Челябинска

Пилипенко Г.В.



План устранения нарушений пожарной безопасности

№ п/п	Вид нарушения	Дата устранения нарушений	Ответственный
1.	Формирование сигналов о пожаре осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя АПС неадресной (должно осуществляться при срабатывании не менее двух пожарных извещателей АПС)		Братухина Н.Н.
2.	Количество речевых пожарных оповещателей СОУЭ, их расстановка и мощность не обеспечивает уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в здании детского сада (фактически здание оборудовано всего двумя речевыми оповещателями СОУЭ-один на 1-м этаже, второй на 2-м этаже, при включении СОУЭ не слышно)	Март 2022г	Братухина Н.Н.
3.	Отделка стен кабинета «Лего-конструирование» на 2 –м этаже выполнена материалом класса с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (бумажными обоями). Сертификат соответствия требованиям ПБ не представлен.	Июнь-июль 2021г.	Братухина Н.Н.
4.	Отделка стен и потолка кабинета кастелянши на 2 –м этаже выполнена материалом класса с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (бумажными обоями и потолочной плиткой типа ПВХ). Сертификат соответствия требованиям ПБ не представлен.	Июнь-июль 2021г.	Братухина Н.Н.
5.	Покрытие пола на путях эвакуации (в общем коридоре 1-го этажа) выполнено материалом класса с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (ковровым покрытием). Сертификат соответствия требованиям ПБ не представлен.		Братухина Н.Н.
6.	Отделка стен на путях эвакуации (в тамбуре центрального эвакуационного выхода из коридора 1-го этажа непосредственно наружу) выполнено материалом класса с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1 (пластиковыми панелями). Сертификат соответствия требованиям ПБ не представлен.	Июнь-июль 2021г.	Братухина Н.Н.
7.	Отделка стен кабинета бухгалтерии на 1 –м этаже выполнена материалом класса с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (бумажными обоями). Сертификат соответствия требованиям ПБ не представлен	Июнь-июль 2021г.	
8.	Отделка стен методического кабинета на 1 –м этаже выполнена материалом класса с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (бумажными обоями). Сертификат соответствия требованиям ПБ не представлен	Июнь-июль 2021г.	

9.	Отделка стен кабинета подготовки к школе на 1-м этаже выполнена материалом класса с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (бумажными обоями). Сертификат соответствия требованиям ПБ не представлен.	Июнь- июль 2021г.	Братухина Н.Н.
10.	Подсобное помещение в подвале не оборудовано извещателями АПС.	Март 2021г.	Братухина Н.Н.
11.	При входе в подвал отсутствует противопожарная дверь (дверь деревянная обитая металлом).	Май –июль 2021г.	Братухина Н.Н.
12.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Март 2021г.	Братухина Н.Н.
13.	Отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты (АПС и СОУЭ), утверждаемый руководителем организации.	Февраль 2021г.	Братухина Н.Н.
14.	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты).	Февраль 2021г	Братухина Н.Н.